

A jueves 13 de Julio de 2023.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
14 JUL. 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS  
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

**PRESENTE.**

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha viernes 07 de julio del presente año, a través del cual se me comisiona durante los días del **10 al 11 de julio del 2023** a los municipios de **San Ignacio Río Muerto, Bacum, Cajeme y Navojoa**, con el propósito realizar visita de verificación de la solvatación de observaciones por parte de auditoría de las obras C-00075/0775, C-00075/0799, C-00075/0762, C-00075/0774 y C-00075/0796.

Dando inicio con la ruta programada me traslade al municipio de Bacum, donde como primera instancia arribe al Palacio municipal de dicho municipio, lugar donde me reuní con el Ing., Terrones (Auditor) por parte de contraloría y con la Ing. Frida Amparano por parte de Desarrollo Social de Bacum quien nos acompañó en nuestro recorrido por las acciones a verificar pertenecientes a la obra C-00075/0758, las cuales requerían la solvatación del concepto VV-3.04 Firme de 8 cm. de espesor de concreto simple  $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ , t.m.a. 3/4", hecho en obra, incluye: limpieza de área, relleno con material inerte de banco, acabado semipulido regleado y floteado con llana, compactado a mano con pisón aplicando humedad, nivelación de superficie, vibrado, curado; dicho concepto no quedo solventado ya que en el momento de la visita solo se había trabajado en 2 acciones y el método de solvatación es deficiente al solo estar aplicando una capa de 0.5cm de espesor de una mezcla conformada por cemento y silkaLatex ya que se pudo apreciar en uno el cual aseguraban ya se encontraba solventado ya presentaba agrietamientos y fisuras, se anexa evidencia a fotográfica.

Posteriormente nos trasladamos al municipio de San Ignacio Río Muerto acudiendo como primera instancia al H. Ayuntamiento donde nos reunimos con Maribel Torres del área de Desarrollo Social quien nos acompañó en nuestro recorrido por las 2 acciones a verificar pertenecientes a la obra C-00075/0755, las cuales requerían la solvatación del concepto VV-7.02 Pintura vinílica para interior y exterior en muros y plafond marca comex o similar, incluye: limpieza, rebabeado, preparación de la superficie, emplaste en detalles, sellador vinílico y aplicación a dos manos de pintura; dicho concepto ya se encontró solventado en el momento de la visita, se anexa evidencia a fotográfica.

Enseguida nos trasladamos al municipio de Cajeme iniciando el recorrido por las 5 acciones a verificar pertenecientes a la obra C-00075/0799, las cuales requerían la solvatación del concepto VV-3.04 Firme de 8 cm. de espesor de concreto simple  $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ , t.m.a. 3/4", hecho en obra, incluye: limpieza de área, relleno con material inerte de banco, acabado semipulido regleado y floteado con llana, compactado a mano con pisón aplicando humedad, nivelación de superficie, vibrado, curado; dicho concepto no quedo solventado ya que en el momento de la visita se apreció que la solvatación de dicho concepto que se había hecho tiempo atrás consiste en la misma capa de 0.5cm de espesor de una mezcla conformada por cemento y silkaLatex y de aprecia como posteriormente de poco tiempo trascurrido dicha capa que fisura y se empieza a desprender de lo que en su momento fue el firme original, se anexa evidencia a fotográfica.

Continuando con la ruta le siguiente municipio es Navojoa, arribando primeramente a la localidad de Fundición, iniciando el recorrido por la acción a verificar pertenecientes a la obra C-00075/0796 la cual requerían la solvatación del concepto VV-10.01 Suministro e instalación de biodigestor9r autolimpiable de polietileno de alta resistencia para 5 personas que cumpla con las normas NOM-006-CNA-1997 incluye: firme de 10cm de espesor de concreto simple  $F'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, t.m.a. 3/4", hecho en obra, ramaleo de tuberías y pruebas, no incluye excavación ni rellenos; dicho concepto no quedo solventado por parte de auditoria ya que en el momento de la visita se apreció que el biodigestor se encontraba desinstalado, sin embargo cabe aclarar que dicho biodigestor si se instaló en su respectivo momento pero fue desinstalado por el beneficiario, se anexa evidencia a fotográfica.

Siguiendo con la programación de la ruta nos trasladamos a la localidad de Etchohuaquila, en el mismo municipio de Navojoa donde el recorrido comprendía 3 acciones a verificar pertenecientes a la obra C-00075/0762 la cual requerían la solvatación del concepto VV-7.02 Pintura vinílica para interior y exterior en muros y plafond marca comex o similar, incluye: limpieza, rebabeado, preparación de la superficie, emplaste en detalles, sellador vinílico y aplicación a dos manos de pintura; dicho concepto no quedo solventado al momento de la visita, que solo se apreciaba la aplicación de pintura en lo que son muros exteriores únicamente, se anexa evidencia a fotográfica.

Finalmente nos trasladamos a Navojoa cabecera en la colonia 23 de abril, donde el recorrido comprendía una acción a verificar perteneciente a la obra C-00075/0774 la cual requerían la solvatación del concepto VV-7.02 Pintura vinílica para interior y exterior en muros y plafond marca comex o similar, incluye: limpieza, rebabeado, preparación de la superficie, emplaste en detalles, sellador vinílico y aplicación a dos manos de pintura; Concepto VV-7.01 Aplanado grueso y fino en muros de block a base de mortero cemento-arena1:2:6, con un espesor promedio de 1.5 cm. En interior y exterior y Concepto VV-7.04 Aplanado en lecho bajo losa a base de yeso con espesor promedio de 1.5 cm. Incluye: malla de refuerzo; dicho concepto ya se encontró solventado en el momento de la visita, se anexa evidencia a fotográfica.

*Lizeth V. Arroyo D*

**ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE**  
SUPERVISOR DE OBRA.



MUNICIPIO DE  
SAN IGNACIO RIO, MTO. SON.  
DESARROLLO ECONOMICO  
Y SOCIAL.



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 07 DE JULIO DE 2023

LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VISTA DE VERIFICACION DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE AUDITORIA DE LAS OBRAS C-00075/0755, C-00075/0758, C-00075/0799, C-00075/0762, C-00075/0774 Y C-00075/0796.

Se le comisiona a:

SAN IGNACIO RIO MUERTO, BACUM, CAJEME Y NAVOJOA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2023

Vehículo No. VRS-6

Marca NISSAN

Placas VVZ-557-B

Modelo 2021

Tipo SEDAN



CONTROL NET:	210 LITROS
CASSETAS:	\$484.00
GASOLINA:	

COORDINACION DE  
VIVIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento

BACUM







C.c.p. Archivo  
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado


## Reporte fotográfico.

### Bácum

Obra No. C-00075/0758

Construcción de Cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Bácum.

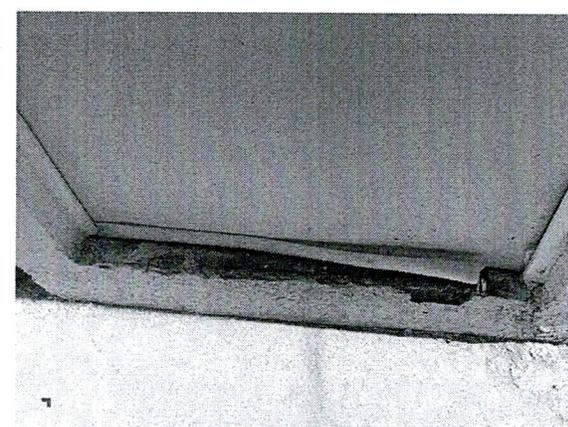
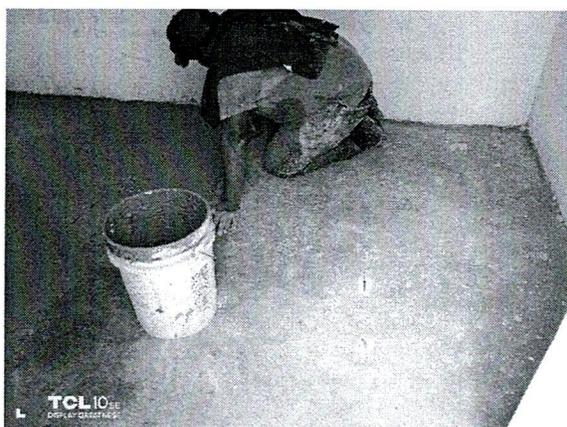
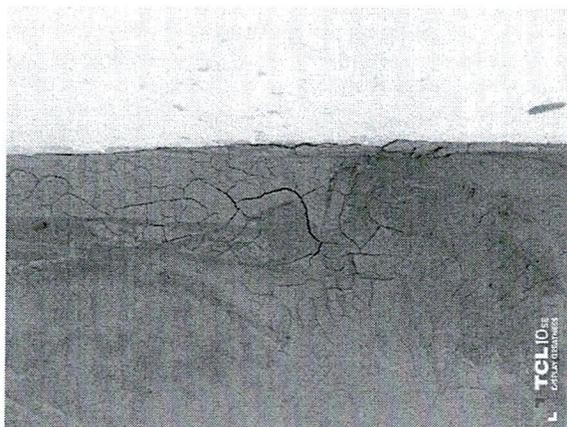
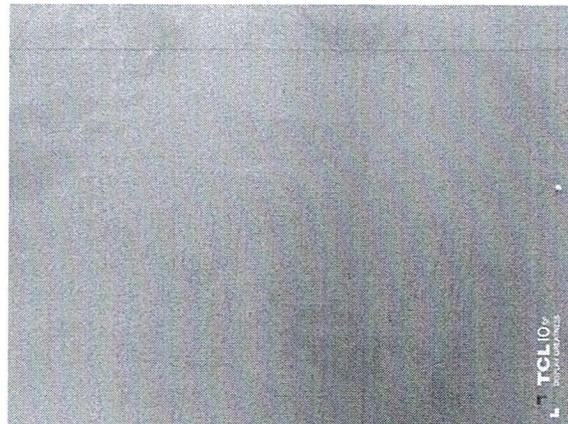



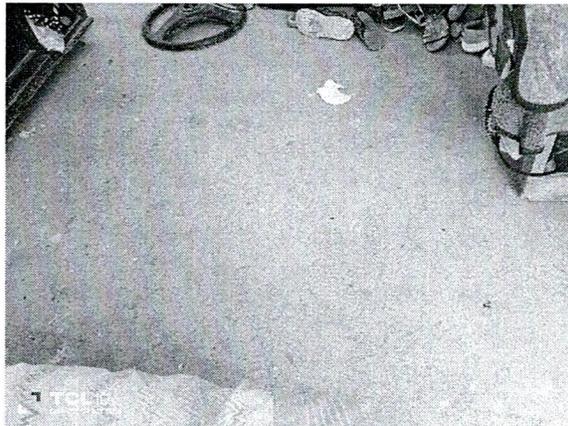


## San Ignacio Río Muerto

Obra No. C-00075/0755

Construcción de Cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de San Ignacio Río Muerto.

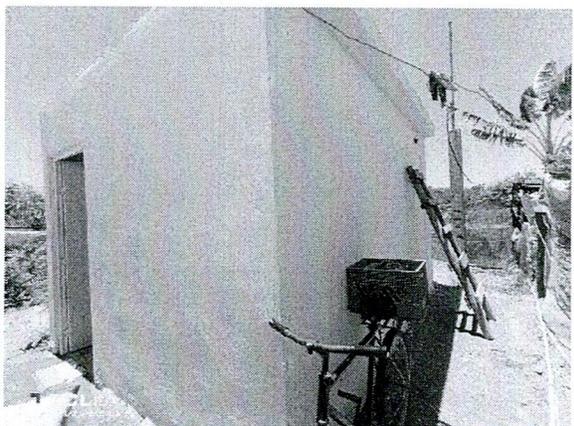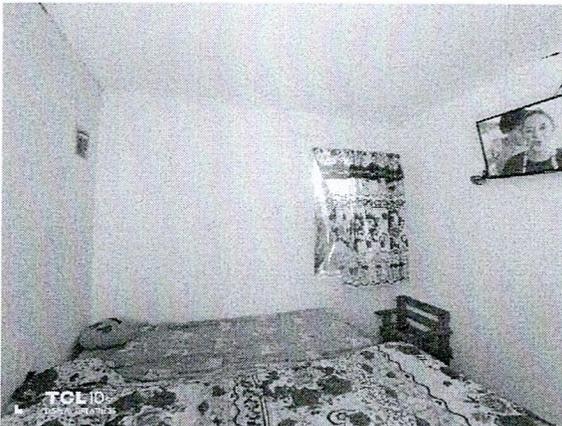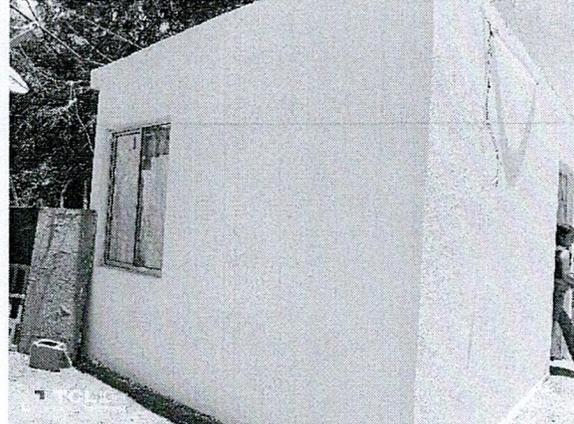
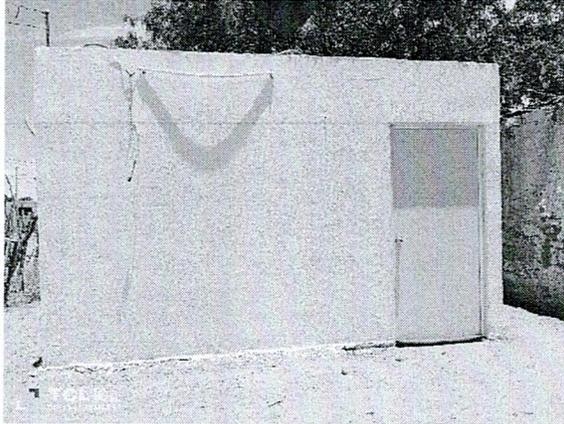


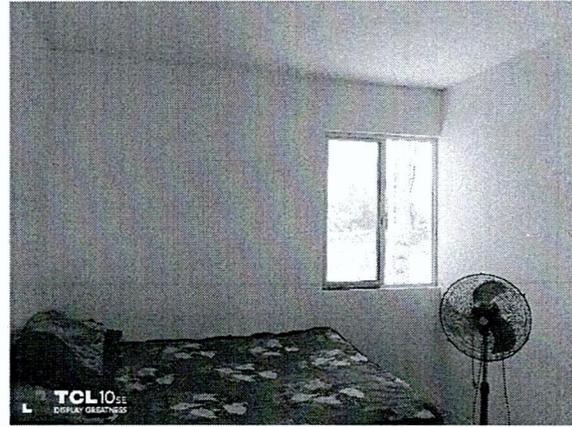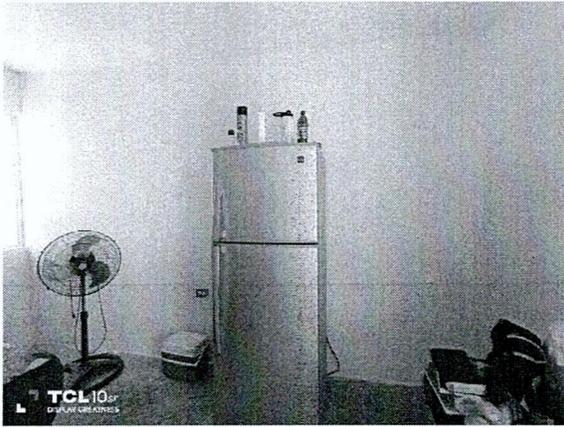


## Cajeme

Obra No. C-00075/0799

Construcción de Cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Cajeme.

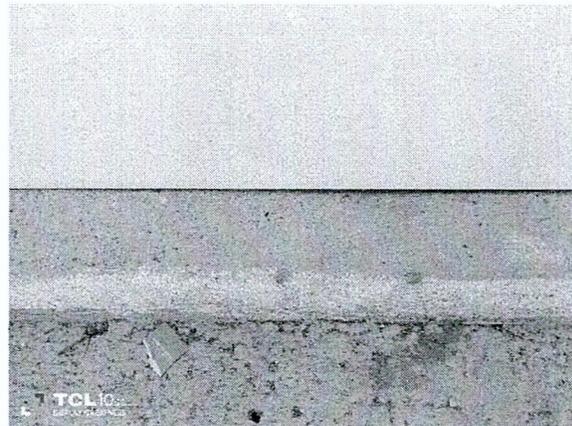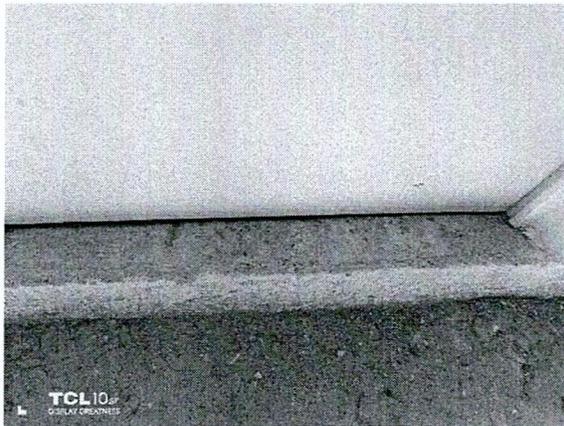


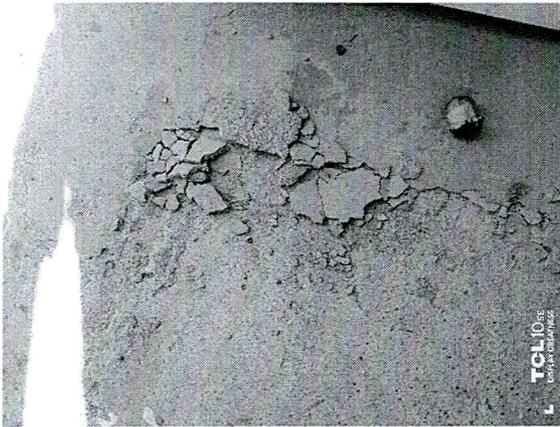

## Navojoa







Obra No. C-00075/0796

Construcción de baños con biodigestor en la localidad de Fundición, del Municipio de Navojoa.

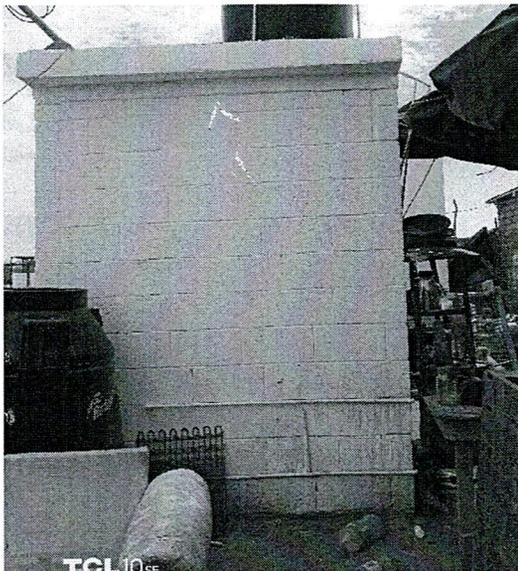

Obra No. C-00075/0762

Construcción de Cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Navojoa.

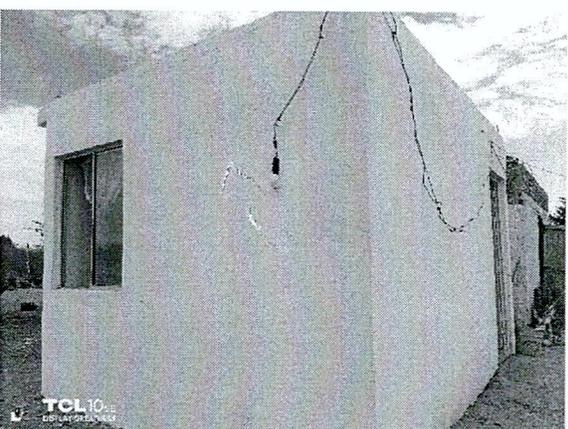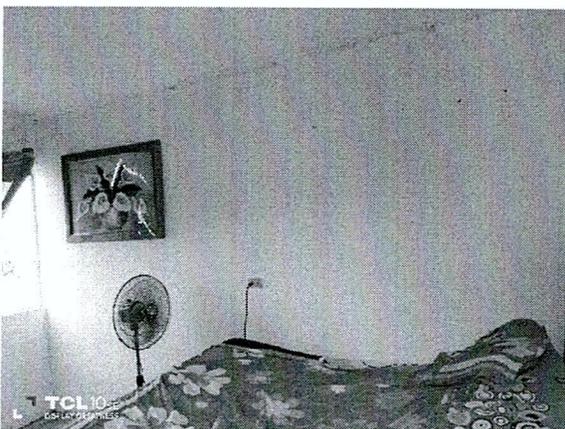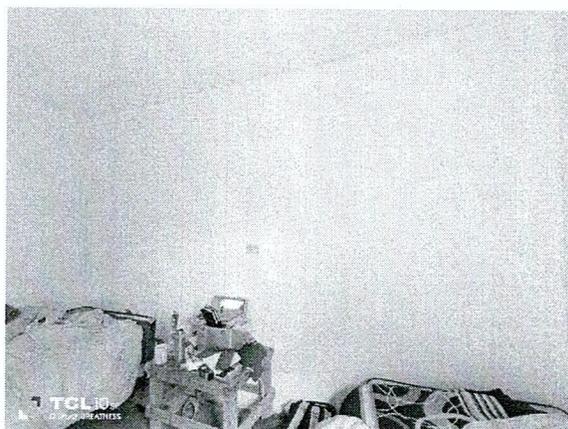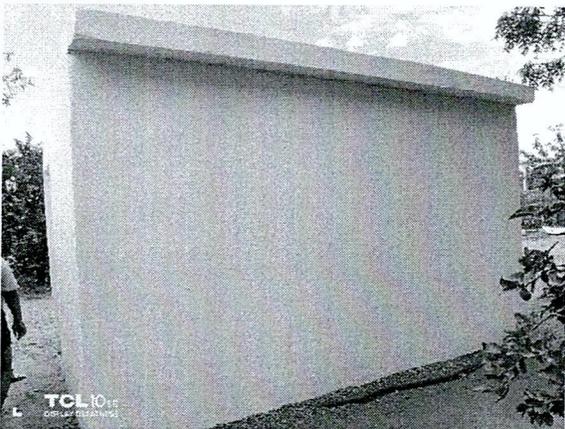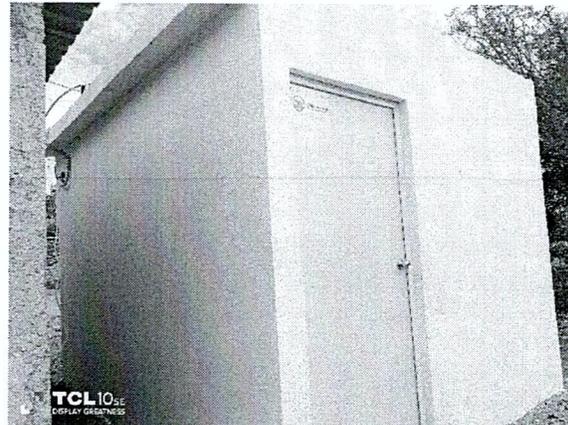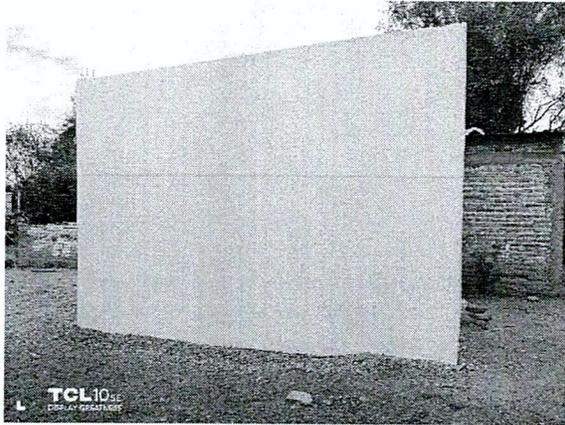

Obra No. C-00075/0774

Construcción de Cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Navojoa.

