



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
de SONORA

F-0223

Hermosillo, Sonora a 16 de febrero del 2024.

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
COORDINADORA GENERAL DEL FAIS.
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 09 de febrero del 2024, me permito comunicarle lo siguiente:



OBJETIVO: Visita de supervisión física, previa entrega de obra de vivienda en Carbó y Santa Ana, Sonora.

LUGAR DE COMISIÓN: Carbó y Santa Ana.

RESULTADOS

SANTA ANA

En el municipio de Santa Ana fui comisionado para revisar el total de 2 acciones de baños con descarga y 10 acciones de cuarto dormitorio siendo 2 personas beneficiadas con ambos apoyos, en acompañamiento de la directora de Desarrollo Social del ayuntamiento la Mtra. Marina Landeros, procedimos a la visita en campo de cada una de las acciones, en donde a continuación desglosaré los detalles detectados de todas las acciones. Cabe mencionar que se encontraban en la cabecera municipal y todas se encontraban concluidas, los detalles fueron por listado de beneficiarios además anexo evidencia fotográfica de las acciones:

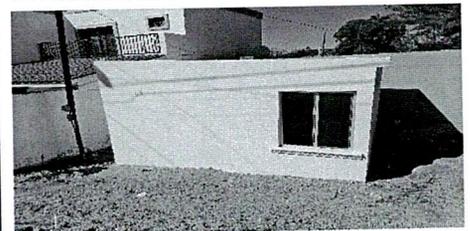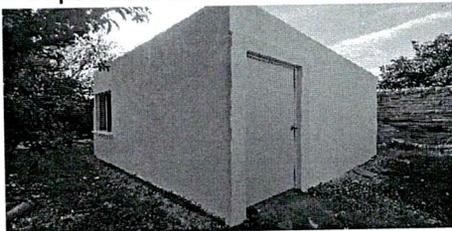

Cuartos Dormitorios:

Ana Martín Campos Valencia: Detalles mínimos de pintura interior y limpieza general.

Alba Gpe. Zepeda Calixtro: Falta Sellador en marco de puerta, hace falta pintura de techo, detalles de pintura en moldura y contacto y limpieza general.

Rita Edilia López Duarte: Contrachapa no está instalada correctamente, detalles en pintura de techo, no se han entregado llaves, detalle de pintura en salida eléctrica.

Antonia Sánchez Soto: No se han entregado llaves, falta pintura en techo, detalle en moldura, detalle de pintura interior, se requiere sellador en marco de puerta y ventana.

Rosa Emma Hernández Calderón: Contrachapa mal instalada, detalles de pintura interior, sellador en marco de ventana y puerta, filtración en techo notoriamente está muy diluido.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Héctor Reyes Moreno Cristin: Alero sin pendiente, hace falta 2da. Mano de pintura, falta contrachapa, acabado fino es muy grueso, falta sellador en marco de puerta.



Jesús Fco. Valle Moreno: Hace falta 2da. Mano de pintura por dentro y fuera, contrachapa sin instalar, falta sellador en marco de puerta y ventana, detalles en pintura.

Arnoldo Noberto Álvarez Rodríguez: Detalles de pintura interior y en moldura de ventana y contrachapa sin instalar.

Macario Alonso Amarillas Méndez: Detalle de pintura en techo y contrachapa sin instalar.

José Joaquín Aguirre Espinoza: Detalle en moldura de puerta en pintura y hace falta sellador en marco de puerta interno.

Baño con descarga domiciliaria:

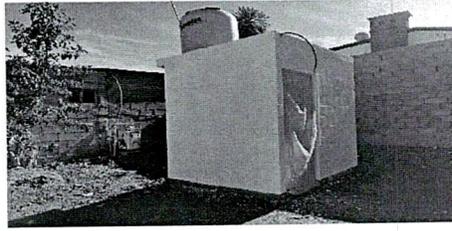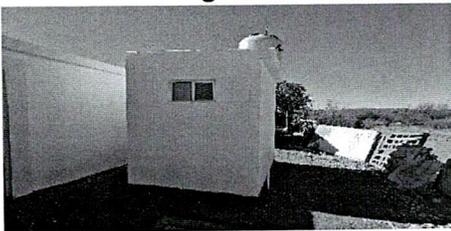




Rita Edilia López Duarte: Llaves no fueron entregadas a pesar de que se encuentra terminado, pintura en área húmeda no tuvo segunda mano por tanto requiere nuevamente de impermeabilizante para proteger área húmeda, contrachapa de puerta no está instalada, se requiere aplicación de sellador en detalle de puerta, detalle en salida eléctrica expuesta, adaptador chupón de hule de 2' de desagüe del lavabo se encuentra roto y también requiere detallar con sellador en marco de ventana.

Rosa Emma Hernández Calderón: Falta segunda mano de pintura y volver a aplicar impermeabilizante en área húmeda, contrachapa no se encuentra instalada y presenta filtraciones en el baño.

CARBÓ

En el municipio de Carbó solamente del total de acciones fueron programadas para su revisión 3 acciones de vivienda y 3 de baños con descarga domiciliaria los cuales se encuentran al 100% en su etapa constructiva pero se pudieron detectar las siguientes observaciones. Por rubro:

Cuartos dormitorio:

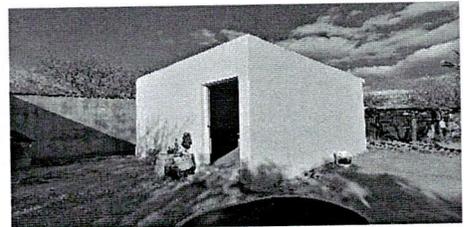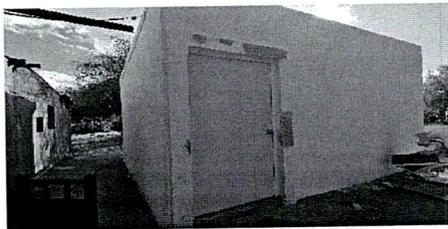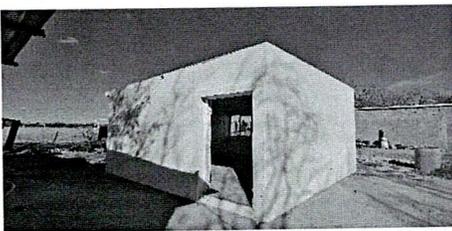



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

María Luisa Germán Navarrete: Puerta instalada al revés, contrachapa mal instalada, filtración grande al centro (revisar marca de agua en techo en evidencias) detalles en molduras, rodapié mal rellenado, detalles de pintura interior.

Liliana Rosas Ortíz: Detalles de pintura en moldura, grieta resanada pero sin pintar, contrachapa mal instalada, grieta en unión de techo y muro oriente (aprox. 3 m), falta pintura en techo y necesita relleno en rodapié.

Generosa Ortíz Retiguín: Chapa mal instalada, 2da. Mano de pintura en muros interiores, detalle de pintura en techo, detalles en molduras, caja de salida de alimentación eléctrica expuesta, falta sellador en ventana.

Baños con descarga domiciliaria:

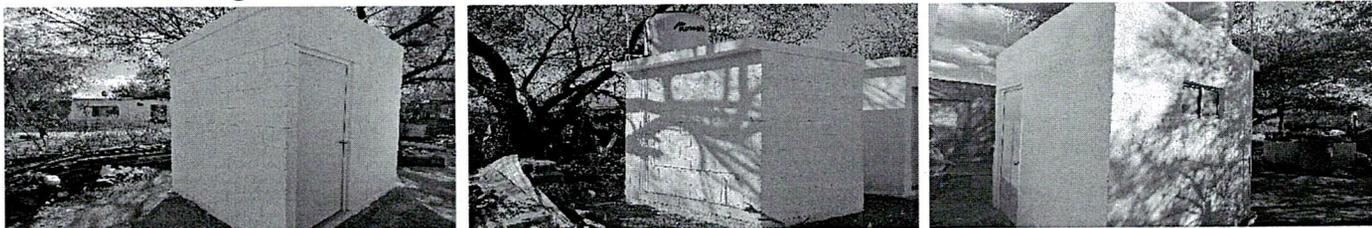

ATENTAMENTE.-

Ing. Aldo Iván Mundo Beltrán
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social (SADeS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Hermosillo, Sonora, 7 de febrero de 2024

ALDO IVAN MUNDO BELTRAN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VISITA DE SUPERVISION FISICA, PREVIA ENTREGA DE OBRA DE VIVIENDA EN CARBÓ Y SANTA ANA, SONORA.

Se le comisiona a:

CARBÓ Y SANTA ANA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 09 DE FEBRERO, AL 09 DE FEBRERO DE 2024

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	240 Litros
CASETAS:	\$206.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENTA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

DESARROLLO
SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SANTA ANA, SONORA
ESTADO DE SONORA

AYUNTAMIENTO
RECIBIDO

R 09 FEB. 2024 **O**
CARBÓ, SONORA.
ADMISTRACIÓN 2021-2024



SECRETARÍA MUNICIPAL
CARBÓ, SONORA.
2021 - 2024